



## ارزیابی ریسک واحد تولید کریستال‌های سفالکسین در یکی از شرکت‌های داروسازی با استفاده از روش LOPA

بفرین مولود پور فرد<sup>۱</sup>، یحیی رسول زاده<sup>۲</sup>، سید شمس الدین علیزاده<sup>۳</sup>

تاریخ پذیرش: ۹۵/۰۳/۲۸

تاریخ ویرایش: ۹۵/۰۱/۲۷

تاریخ دریافت: ۹۴/۰۶/۰۸

### چکیده

**زمینه و هدف:** جهت پیشگیری از وقوع حوادث در فرآیندهای شیمیایی ضروری است که از چندین لایه حفاظتی استفاده گردد. در همین راستا تجزیه و تحلیل کفایت و مقاومت لایه‌های حفاظتی مورداستفاده، یک ضرورت است. این مطالعه به بررسی سطح اینمی لایه‌های حفاظتی موجود در واحد تولید کریستال‌های سفالکسین یکی از شرکت‌های داروسازی می‌پردازد.

**روش بررسی:** پژوهش حاضر از نوع توصیفی می‌باشد که در آن خطرات موجود در واحد تولید کریستال‌های سفالکسین یکی از شرکت‌های داروسازی با استفاده از روش LOPA ارزیابی شده‌اند. بدین منظور با مراجعته به واحد تولید سفالکسین و بازرسی واحد که تولید کریستال‌های سفالکسین در ۴ راکتور آن صورت می‌گیرد، نخست با استفاده از روش HAZOP، سناریوهای مختلف نوشته شده و خطرات شناسایی شدن. سپس با استفاده از روش LOPA که یک روش آنالیز و ارزیابی ریسک است، لایه‌های حفاظتی موجود آنالیز شدن و در نهایت عدد ریسک محاسبه گردید.

**یافته‌ها:** با استفاده از این روش ۱۰۴ سناریو شناسایی شدند. از کل ۱۰۴ سناریو در سطح قابل قبول بودند و تنها دو سناریو به قضاوت مدیریت برای معلوم کردن اینکه کاهش بیشتری نیاز است یا خیر، احتیاج داشتند.

**نتیجه‌گیری:** تکنیک LOPA روشه‌ی سودمند در ارزیابی کفایت لایه‌های حفاظتی مستقل بکار رفته در کاهش ریسک واحد تولید کریستال‌های سفالکسین شرکت داروسازی است. نتایج نشان دادند که بسته‌آوردن فرآینس رویداد آغازگر بعضی از رویدادها از روی جداول اختصاصی روش عملی نیست و این امر استفاده از قفلات‌های کارشناسانه و تبادل تجارب را مورد تأکید قرار می‌دهد و به دلیل دلالت مستقیم نیروی انسانی در ارزیابی خطر و تازگی روش، مهارت تیم بررسی کننده در صحت و دقت نتایج بسیار مهم است و این رو کالیبراسیون و ارزیابی مراحل انجام کار نیز مهم است.

کلیدواژه‌ها: اینمی، خطر، ارزیابی ریسک، روش LOPA، HAZOP

باشند [۲]. این صنایع دارای چهار مشخصه عمده شامل کمیت و کیفیت انرژی‌های مورداستفاده، انعطاف‌پذیری پایین، پیچیدگی زیاد و انرژی بالا هستند [۳]. در صنایع فرآیندی سیستم‌های ابزار دقیق اغلب ریسک را در محدوده قابل قبول نگاه می‌دارند و اینمی از طریق طراحی ذاتاً اینم، حفاظه‌های متعدد مانند تجهیزات ابزار دقیق و آموزش تأمین می‌گردد [۴]. از نظرگاه اینمی با توجه به بحران پیامدهای ناشی از وقوع حوادث در فرآیندهای شیمیایی و بهمنظور کاهش احتمال وقوع نقص‌ها و همچنین کنترل شدت پیامدها، از لایه‌های حفاظتی گوناگونی استفاده می‌شود [۵].

### مقدمه

سلامت در هر جامعه با ویژگی‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی آن جامعه همواره در ارتباط بوده و این واقعیت همیشه مبنای سیاست‌گذاری در برنامه‌های ارتقاء سلامت است. در سالیان اخیر توجه همگان به حلقه مفقوده‌ای است که متضمن انسجام خدمات، بهره‌وری نظام سلامت و بهره‌مندی همگانی از سلامت است که همانا تعیین و تبیین جایگاه واقعی داروسازان و صنایع داروسازی در حلقه درمان است [۱]. صنایع داروسازی که جزو صنایع فرآیندی است، دارای مخاطرات متعددی بوده و این مخاطرات می‌توانند پیامدهای فاجعه‌بار و جبران ناپذیری را به دنبال داشته

۱- کارشناس مهندسی بهداشت حرفه‌ای، گروه مهندسی بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، ایران.

۲- دانشیار مهندسی بهداشت حرفه‌ای، مرکز تحقیقات صدمات جاده‌ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، ایران.

۳- (نویسنده مسئول) استادیار، گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، ایران. ss.alizadeh2013@gmail.com

توسط مرکز تحقیق در مورد خطرات و ایمنی مواد شیمیایی آمریکا<sup>۱</sup> را ارائه می‌دهد. در این مطالعه واحد تولید هیدروکسی آمین<sup>۲</sup> که حداقل تجربه دو حادثه تأسف انگیز که چندین مورد کشته و زخمی داشته است مورد بررسی قرار گرفته است [۸]. نتایج مطالعه جعفری و همکاران (۲۰۱۳) نیز نشان داد که افزودن لایه‌های حفاظتی مستقل به سیستم‌های فعال در واحد هیدروژن سبب کاهش نرخ رخداد حادث و همچنین کاهش نرخ ریسک در این صنایع فرآیندی می‌گردد [۹]. با توجه به اینکه صنایع داروسازی با طیف گسترده‌ای از مواد شیمیایی قابل اشتغال و سمی سروکار دارد و سلامت و ایمنی شاغلین آن‌ها و جامعه می‌تواند تحت تأثیر قرار گیرد؛ کاهش ریسک به یک محدوده قابل تحمل بای قابل پذیرش ضروری است [۱۰]. لذا این صنایع نیازمند تأمین و حفظ و نگهداری شرایط ایمن در محیط کاری برای شاغلین خود، اطرافیان و محیط زیست هستند [۱۱]. با توجه به اهمیت موضوع، این مطالعه با هدف شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک واحد تولید کریستال‌های سفالکسین در یکی از شرکت‌های داروسازی که شاغلین آن با طیف گسترده‌ای از مواد شیمیایی سروکار دارند، انجام گرفته است.

### روش بررسی

این مطالعه توصیفی - منطقی در واحد تولید کریستال‌های سفالکسین یکی از شرکت‌های داروسازی انجام گرفت. در این واحد برای تولید هر بچ سفالکسین یک Bach Record وجود دارد که همه مراحل تولید بر اساس آن پیش می‌رود. فرآیند تولید کریستال‌های سفالکسین در ۴ R<sub>3</sub> و R<sub>5</sub> و GL<sub>1</sub> و GL<sub>2</sub> انجام می‌گیرد. بدین منظور ابتدا حلال‌ها به داخل راکتورها شارژ می‌شود و دو ماده اصلی تولید سفالکسین یعنی PG دنسالت و 7-ADCA به داخل راکتورها ریخته می‌شوند. سپس مواد دیگر که به صورت کیسه‌ای تخلیه می‌شوند، وزن شده و به راکتورها تخلیه

تجزیه و تحلیل لایه‌های حفاظتی (LOPA) (Layers of Protection Analysis) یک روش نیمه کمی ارزیابی ریسک است که به طور گسترده در صنایع فرآیندی از آن استفاده می‌شود [۶]. این روش در هر زمان از چرخه عمر فرآیند می‌تواند مورداستفاده قرار گیرد اما اغلب در مرحله طراحی یا زمانی که تغییراتی در فرآیند یا سیستم ایمنی به وجود می‌آید به کاربرده می‌شود [۷]. این روش در سال‌های اخیر به عنوان ابزاری مؤثر در ارزیابی ریسک خطرات فرآیندی مورداستفاده قرار گرفته است. در واقع روش مذکور این امکان را فراهم می‌آورد که در بررسی یک فرآیند در مورد کفایت حفاظه‌های ایمنی یا نیاز به لایه‌های بیشتر حفاظتی تصمیم‌گیری شود. به کمک روش مذکور کارشناس می‌تواند میزان کلی کاهش و کاهش خطری را که لایه‌های حفاظتی مختلف فراهم کرده‌اند، تعیین کند. اگر پس از طراحی فرآیند، نیاز به کاهش بیشتر خطرات احساس شد، می‌توان از یکی از روش‌های تغییر در سیستم اصلی کنترل فرآیند، وسائل اعلام خطر، نصب شیرهای اضطراری و اطمینان و یا تهییه دستورالعمل‌های ایمنی استفاده کرد. پیش‌نیاز انجام مطالعه LOPA، مطالعات HAZOP و حضور کارشناسان فرآیندها و ابزار دقیق در مراحل انجام کار می‌باشد. چنان‌گویی و همکارانش در سال ۲۰۰۸ در مقاله‌ای به ارائه روش نیمه کیفی LOPA برای تخمین ریسک راکتور شیمیایی و تعیین احتمالات و توالی‌های سناریوهای خرابی پرداخته‌اند [۵]. همچنین کانسالتنسی و ردمایل در سال ۲۰۰۰ در مطالعه‌ای به کاربرد روش LOPA در ارزیابی خطر مواد شیمیایی واکنش‌زن، ابتدا به خطرات و پیامدهای شدیدی نظیر اشتغال و انفجار این مواد، نشر گازهای سمی، تهدید انسان، اموال و محیط زیست که ممکن است در اثر کمبود کنترل‌های کافی بر خطرهای احتمالی ناشی از این مواد اتفاق بیفتند، اشاره کردند. این تحقیق آمار میانگین ۵ نفر کشته سالیانه ناشی از حوادث چنین موادی را در آمریکا

<sup>1</sup>. Chemical Safety and Hazard Investigation Board: CSB

<sup>2</sup>. Hydroxy Amine

۱ و آمار مربوط به حوادث مشابه و برآورد هزینه‌ها تیم مربوطه شدت پیامدها را تخمين زد [۱۳]. بر اساس پیامدهای موجود ۱۰۴ سناریو شناسایی و در ستون دوم جدول ۶ (عنوان سناریو) ثبت گردید. اطلاعات مربوط به هر سناریو در کاربرگ LOPA (جدول ۲) وارد شدند [۱۴]. هر سناریو شامل رویداد آغازگر و پیامد می‌باشد. رویداد آغازگر علت منفرد یک پیامد خاص می‌باشد [۱۵] و [۱۶]. سناریوها علاوه بر این دو مورد، شامل تعديل‌کننده‌های شرایط «احتمال اشتعال، احتمال حضور فرد در منطقه تحت تأثیر، احتمال آسیب کشند، احتمال آسیب مالی» می‌باشند. احتمال وقوع هر یک از شرایط تعديل‌کننده با استفاده از مشاهدات گروه LOPA در بازه ۱-۰ تعیین گردید، به طوری که در صورت بالا بودن هر یک از احتمالات عدد اختصاص یافته ۱ و در صورت پایین بودن آن، عدد مربوطه نزدیک به صفر تعیین شد [۱۲].


می‌گرددند. در مرحله بعد مواد موجود در راکتور R<sub>3</sub> و R<sub>5</sub> به منظور هیدرولیز وارد راکتور GL<sub>1</sub> شده و سپس جهت تولید کریستال‌های سفالکسین وارد راکتور GL<sub>2</sub> می‌شود. نقشه مربوط به راکتورها در شکل ۱ نشان داده شده است.

به منظور شناسایی خطرات تیمی مشکل از مهندس بهداشت حرفه‌ای، مهندس فنی، سرپرست شیفت و اپراتور واحد مربوطه تشکیل گردید. به دلیل ماهیت فرآیندی این واحد، به عنوان ورودی مطالعه از نتایج حاصل از روش HAZOP که یک روش شناسایی خطر است، استفاده گردید [۱۲]. بر اساس مراحل زیر روند ارزیابی با استفاده از روش تجزیه و تحلیل لایه‌های محافظ (LOPA) انجام گرفت [۷]:

۱. انتخاب سناریو و علت حادثه: تیم متخصص با استفاده از نتایج حاصل از مطالعه HAZOP پیامدها را شناسایی کرد و با استفاده از اطلاعات حاصل از جدول

جدول ۱- شدت پیامد [۱۷]

طبقه بندی پیامد	۰ تا ۱۰۰۰۰ دلار	۱۰۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰۰ دلار	۱۰۰۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰۰۰ دلار	۱۰۰۰۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰۰۰۰ دلار	۱۰۰۰۰۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ دلار	طبقه ۱	طبقه ۲	طبقه ۳	طبقه ۴	طبقه ۵
شدت پیامد (دلار)	دلار	دلار	دلار	دلار	دلار	۰ تا ۱۰	۱۰ تا ۱۰۰	۱۰۰ تا ۱۰۰۰	۱۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰	۱۰۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰۰

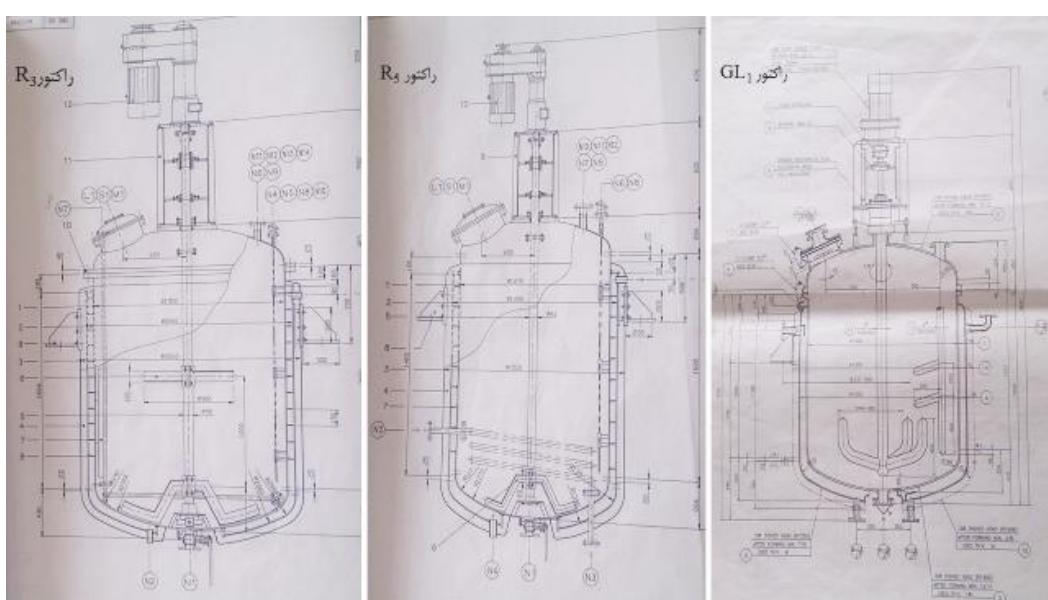

شکل ۱- نقشه مربوط به راکتورهای تولید کریستال‌های سفالکسین

جدول ۲- کاربرگ LOPA

فرکانس	احتمال	عنوان سناریو: انفجار راکتور R5 به علت خطای اپراتور در توجه به شانگر دما و فشار درون راکتور و فشار نیتروژن مایع	شماره سناریو : ۸
		انفجار راکتور R5 / طبقه ۳	توصیف پیامد/طبقه شدت پیامد
$10^{-1}$		خطای اپراتور	معیار پذیرش ریسک
۱		احتمال اشتعال	رویداد آغازگر
۱		احتمال حضور فرد در منطقه تحت تاثیر	شرایط تعديل کننده
۱		احتمال آسیب کشندگان	
۱		احتمال آسیب مالی	
$10^{-1}$			
$10^{-2}$			فرکانس پیامد کاهش نیافته
$10^{-2}$			لایه های حفاظتی مستقل
$10^{-2}$			BPCS <sup>۱</sup>
$10^{-2}$			مدخله انسان
$10^{-2}$		نشانگر دما و فشار درون راکتور و فشار نیتروژن مایع	SIF <sup>۱</sup>
$10^{-2}$		سوپاپ اطمینان	وسایل اطمینان فشار
$10^{-2}$			لایه های حفاظتی فیزیکی
$10^{-2}$			حفظه ها (آنها بی که IPL <sup>۱</sup> نیستند)
$10^{-4}$			
$10^{-5}$			مجموع PFD برای همه لایه های حفاظتی مستقل
			فرکانس پیامد کاهش یافته
			آیا معیار پذیرش ریسک قابل قبول است؟ (بله/ خیر)
			اقدامات موردنبیاز برای پذیرفتن معیار پذیرش ریسک:

۳. عملکرد ابزار دقیق ایمنی (SIF): شامل سنسورها، ابزارهای دیجیتالی و نشانگرهای فرآیند؛

۴. حفاظت فیزیکی: شامل شیرهای اطمینان و دیسکهای انفجار می باشد؛

۵. حفاظت فیزیکی از قبیل مانع ها و دیوارهای انفجار؛

۶. واکنش اضطراری کارخانه: این لایه مربوط به برنامه های خود شرکت است؛

۷. واکنش اضطراری جامعه.

۴. تعیین PFD برای هر یک از IPL احتمال نقص بر حسب تقاضا (PFD) یک لایه حفاظتی مستقل (IPL) به صورت احتمال نقص IPL و عدم انجام عملکرد خواسته شده از IPL بر حسب تقاضای صورت گرفته، تعریف می شود که تیم تحلیل گر LOPA بر اساس جدول ۵ PFD مناسب برای هر

۲. تعیین فرکانس رویداد آغازگر برای سناریو: وقوع هر نقص یا خطر دارای یک فرکانس می باشد که بر اساس تعداد دفعات عملیات یا فعالیت های انجام شده در هر سال برآورد می شود. تیم LOPA با استفاده از جدول ۳ فرکانس رویداد آغازگر را براساس اطلاعات بدست آمده از سرپرست شیفت و اپراتور واحد، تعیین نمود [۱۸].

۳. تعیین لایه های حفاظتی مستقل (IPLs): لایه های حفاظتی یک دستگاه، سیستم یا اقدامی است که می تواند از پیشرفت سناریو به سمت پیامد نامطلوب جلوگیری کند [۴]. انواع لایه های حفاظتی به ترتیب شامل موارد زیر می باشد [۱۷]:

۱. BPCS همان ابزارهای کنترل و طراحی ذاتاً ایمن خود سیستم هستند؛  
۲. آلامهای بحرانی و مدخله انسانی؛

حافظتی در فرکانس رویداد آغازگر بدست می‌آید:

$$f_i^C = f_i^I \times \sum_{ij} PFD_{ij}$$

در این رابطه  $f_i^C$  فرکانس پیامد  $C$  رویداد آغازگر  $i$

فرکانس رویداد آغازگر  $i$  و  $j$  PFD احتمال نقص بر حسب

IPL انتخاب شده مرتبط با سناریو را برآورد کرد [۲۰].

۵. محاسبه فرکانس پیامد کاهش یافته

برای هر سناریو فرکانس پیامد کاهش یافته طبق

فرمول زیر از حاصل ضرب مجموع PFD لایه‌های

جدول ۳- مقادیر فرکانس رویداد آغازگر [۱۹]

ردیف	رویداد آغازگر	فرکانس
۱	نقص بر اثر رسوب لوله‌ها	$1 \times 10^{-3}$
۲	نشست لوله‌ها	$1 \times 10^{-2}$
۳	نقص سوپاپ اطمینان	$1 \times 10^{-2}$
۴	نقص سیستم خنک کننده	$1 \times 10^{-1}$
۵	نقص پمپ	$1 \times 10^{-1}$
۶	نقص حلقه ابزارهای BPCS	$1 \times 10^{-1}$
۷	نقص تنظیم کننده‌ها	۱
۸	خطای ابراتور	$1 \times 10^{-1}$
۹	خالی بودن مخزن مواد	$1 \times 10^{-2}$
۱۰	ماهیت خورنده بودن حلال‌ها	$1 \times 10^{-3}$
۱۱	خطای نشانگرهای دما	$1 \times 10^{-2}$
۱۲	خطای نشانگرهای فشار	$1 \times 10^{-1}$
۱۳	انحراف از رنج دمایی	$1 \times 10^{-1}$
۱۴	کیفیت نامطلوب مواد اولیه	$1 \times 10^{-2}$
۱۵	اشکال در سیستم حرارتی	$1 \times 10^{-2}$
۱۶	کمبود نیتروژن مایع در R5	$1 \times 10^{-1}$
۱۷	زیاد بودن فشار گاز نیتروژن	$1 \times 10^{-2}$
۱۸	کم بودن فشار گاز نیتروژن	$1 \times 10^{-2}$
۱۹	پایین بودن درصد HCL	$1 \times 10^{-2}$
۲۰	بالا بودن فشار راکتور R3	$1 \times 10^{-2}$
۲۱	پایین بودن فشار راکتور R3	$1 \times 10^{-2}$
۲۲	نشستی نیتروژن گازی از راکتورها	$1 \times 10^{-3}$
۲۳	عدم جداسازی	$1 \times 10^{-2}$
۲۴	قطع جریان نیتروژن	$1 \times 10^{-2}$
۲۵	پایین بودن درصد آمونیاک	$1 \times 10^{-2}$

جدول ۴- لایه‌های محافظه PFD های آن [۲۱]

ردیف	لایه محافظه مستقل (IPL)	احتمال نقص بر حسب تقاضا (PFD)
۱	طراجی ذاتی این	$1 \times 10^{-3}$
۲	شیر اطمینان	$1 \times 10^{-2}$
۳	BPCS	$1 \times 10^{-1}$
۴	اقام انسانی	$1 \times 10^{-1}$
۵	کنترل چشمی	$1 \times 10^{-2}$
۶	توزیع مجدد در واحد	$1 \times 10^{-1}$
۷	SIF	$1 \times 10^{-2}$

جدول ۵- ماتریس ریسک مورد استفاده در مطالعه برای تصمیم گیری ریسک [۱۷]

احتمال وقوع	طبقه پیامد	طبقه ۵	طبقه ۴	طبقه ۳	طبقه ۲	طبقه ۱
۱۰ <sup>-۱</sup>	اختیاری	اختیاری	اختیاری	اختیاری	ازیابی متناوب جایگزین ها	ازیابی متناوب جایگزین ها
۱۰ <sup>-۲</sup>	اختیاری	اختیاری	اختیاری	اختیاری	ازیابی متناوب جایگزین ها	ازیابی متناوب جایگزین ها
۱۰ <sup>-۳</sup>	هیچ اقدام اضافی نیاز نیست					
۱۰ <sup>-۴</sup>	هیچ اقدام اضافی نیاز نیست					
۱۰ <sup>-۵</sup>	هیچ اقدام اضافی نیاز نیست					
۱۰ <sup>-۶</sup>	هیچ اقدام اضافی نیاز نیست					
۱۰ <sup>-۷</sup>	هیچ اقدام اضافی نیاز نیست					

### یافته‌ها

نتایج حاصل از شناسایی مخاطرات به روش HAZOP، در جدول ۶ آورده شد. با استفاده از این روش ۱۰۴ سناریو شناسایی شد. سناریوها بر اساس پیامدها و علت وقوع آن‌ها نوشته شدند. برای هر یک از سناریوها عدد ریسک مربوطه بر اساس شدت پیامد و فرکانس پیامد کاهش یافته تعیین گردید. سناریوهای نوشته شده به ترتیب اولویت از بالاترین عدد ریسک به کمترین عدد ریسک در جدول ۶ تنظیم گردید. به طوری که سناریوهایی که دارای عدد ریسک مشابه بودند به صورت نقطه چین در جدول آمده است و با توجه به جدول ۵ که اولویت بندی اقدامات کنترلی را نشان می‌دهد، سطح ریسک به صورت رنگ بندی مشخص گردید.

در کل ۱۰۴ سناریو ۱۰۲ سناریو در ناحیه بی رنگ می‌باشد بنابراین میزان کاهش ریسک موردنیاز آن بسیار کم است و نیاز به اقدام بیشتری نمی‌باشد و در سطح قابل قبول است. تنها دو سناریوی ۱ و ۲ در ناحیه کم رنگ می‌باشد، نیاز به قضاوت مدیریت برای معلوم کردن اینکه کاهش بیشتری نیاز است، دارد. این منطقه نیز در سطح قابل قبول است اما همچنین نیاز به تجزیه و تحلیل برای شناسایی هرگونه اقدامات جهت کاهش هزینه‌ها و تسهیل در اجرا دارد.

تقاضا ز مین لایه محافظ مستقل به کار رفته برای کنترل پیامد مربوط به رویداد آغازگر ۱ می‌باشد [۵].

۶. ارزیابی ریسک سناریو بر اساس ماتریس ریسک ماتریس ریسک یک روشی است که بر اساس شدت پیامد و احتمال وقوع رویداد، ریسک قابل قبول را برای یک سناریو مشخص می‌کند. این روش به‌طور گسترده برای تصمیم‌گیری ریسک LOPA استفاده می‌شود [۲۲]. بدین منظور فرکانس پیامد کاهش یافته و شدت پیامد با ماتریس ریسک (جدول ۵) مقایسه می‌شود [۱۳]. در صورتی که عدد ریسک بدست آمده:

❖ در ناحیه بدون رنگ باشد، میزان کاهش ریسک موردنیاز آن بسیار کم است و نیاز به هیچ اقدامی نمی‌باشد و در سطح قابل قبول می‌باشد.

❖ در ناحیه کم رنگ باشد، نیاز به قضاوت مدیریت برای معلوم کردن اینکه کاهش بیشتری نیاز است، دارد. این منطقه نیز در سطح قابل قبول است اما همچنین نیاز به تجزیه و تحلیل برای شناسایی هرگونه اقدام جهت کاهش هزینه‌ها و تسهیل در اجرا دارد.

❖ در ناحیه پر رنگ باشد، میزان کاهش ریسک آن زیاد است و باید با اطلاع مدیریت شرکت هرچه زودتر اقدامات اصلاحی در جهت کاهش ریسک انجام گیرد [۱۳].

لایه‌های حفاظتی نشانگر فشار (SIF) و سوپاپ اطمینان این عدد به  $10^{-4}$  کاهش یافته است در نتیجه در ناحیه ایمن قرار می‌گیرند و هیچ خطری برای راکتور R5 ایجاد نمی‌کند.

- در سناریو ۶ فرکانس پیامد بدون در نظر گرفتن لایه‌های حفاظتی  $10^{-1}$  است که این عدد خیلی بالاست و بدون در نظر گرفتن لایه‌های حفاظتی در ناحیه کم رنگ قرار می‌گرفت اما با وجود در نظر گرفتن لایه‌های حفاظتی مداخله انسانی و کنترل مداوم سرپرست شیفت این عدد به  $10^{-4}$  کاهش یافته است در نتیجه در ناحیه ایمن قرار می‌گیرند و هیچ خطری برای راکتور GL1 ایجاد نمی‌کند.

- در سناریو ۸ و ۹ فرکانس پیامد بدون در نظر گرفتن لایه‌های حفاظتی  $10^{-1}$  است که این عدد خیلی بالاست و بدون در نظر گرفتن لایه‌های حفاظتی در ناحیه کم رنگ قرار می‌گرفت اما با وجود در نظر گرفتن لایه‌های حفاظتی نشانگر فشار، نشانگر دما، نشانگر نیتروژن مایع و نشانگر فشار درون راکتور (SIF) و سوپاپ اطمینان این عدد به  $10^{-5}$  کاهش یافته است در نتیجه در ناحیه ایمن قرار می‌گیرند و هیچ خطری برای راکتور R5 ایجاد نمی‌کند.

- در سناریو ۱۱ فرکانس پیامد بدون در نظر گرفتن لایه‌های حفاظتی  $10^{-2}$  است که این عدد خیلی بالاست و بدون در نظر گرفتن لایه‌های حفاظتی در ناحیه کم رنگ قرار می‌گرفت اما با وجود در نظر گرفتن لایه‌های حفاظتی نشانگر فشار (SIF) و سوپاپ اطمینان این عدد به  $10^{-5}$  کاهش یافته است در نتیجه در ناحیه ایمن قرار می‌گیرند و هیچ خطری برای راکتور R5 ایجاد نمی‌کند. در این مطالعه مشخص گردید که عده مخاطرات موجود در این واحد به علت خطای اپراتور و خرابی و خطای نشانگر راکتورها به وقوع می-پیوندد به طوری که از  $10^4$  سناریو، ۳۲ سناریو (حدوداً  $30\%$ ) یعنی بیشترین تعداد علت وقوع حوادث به علت خطای اپراتور و در درجه دوم  $13$  سناریو (حدوداً  $12\%$ ) به علت خرابی و خطای نشانگر راکتورها و  $58\%$  سناریوها به علل مختلفی به وقوع می‌پیوندد.

در سناریوی ۱ به علت خرابی نشانگر فشار راکتور GL1، می‌تواند باعث وقوع انفجار در داخل راکتور شود. در واقع به علت عدم کارکرد درست نشانگر فشار راکتور، اپراتور متوجه بالا رفتن فشار در داخل راکتور نمی‌شود در نتیجه باعث وقوع انفجار راکتور GL1 و به خطر افتادن جان افراد در شرکت می‌شود. در این سناریو شدت پیامد خیلی بالاست و در صورت وقوع می‌تواند فجایع جبران ناپذیری برای کارکنان و شرکت به بار آورد، بنابراین با پایین آوردن فرکانس پیامد از طریق در نظر گرفتن لایه‌های حفاظتی دیگر می‌توان مقدار عدد ریسک را پایین آورد.

در سناریوی ۲ به علت عدم کارکرد درست نشانگر حجم، مخزن MC سرریز می‌شود. در واقع نشانگر مخزن MC حجم درست متیلن کلرايد را نشان نمی‌دهد و اپراتور نمی‌تواند پر بودن مخزن را تشخیص دهد، در نتیجه مخزن سرریز می‌شود و متیلن کلرايد که حلal خطرناکی است از مخزن سرریز شده و توسط اپراتورها استنشاق می‌شود. در این سناریو با این که عدد شدت پیامد نسبت به سناریوی ۱ که باعث وقوع انفجار می‌شود، بالا نیست ولی به دلیل بالا بودن فرکانس پیامد جزء سناریوهایی است که نیاز به تجدید نظر دارد و دلیل اینکه فرکانس پیامد کاهش یافته بالاست این است که هیچ لایه حفاظتی برای آن در نظر گرفته نشده است.

در سناریوهای شماره ۳، ۴، ۵، ۶ و ۱۱ با اینکه شدت پیامد خیلی بالاست و در صورت وقوع می‌تواند باعث انفجار راکتورها شود، اما با وجود در نظر گرفتن لایه حفاظتی مناسب عدد مربوط به فرکانس کاهش یافته است در نتیجه در ناحیه بی رنگ می‌باشد و میزان کاهش ریسک موردنیاز آن بسیار کم است و نیاز به هیچ اقدام بیشتری نمی‌باشد. برای هر یک از این سناریوها لایه‌های حفاظتی بررسی شده است:

- در سناریو ۳ و ۴ فرکانس پیامد بدون در نظر گرفتن لایه‌های حفاظتی  $10^{-1}$  است که این عدد خیلی بالاست و بدون در نظر گرفتن لایه‌های حفاظتی در ناحیه کم رنگ قرار می‌گرفت اما با وجود در نظر گرفتن

جدول ۶- نتایج مربوط به سناریوهای نوشته شده

ردیف	عنوان سناریو	رویداد آغازگر	توصیف پایامد	شدت (دلار)	فرکанс	عدد رسیک
۱	انفجار راکتور GL1 به علت خرابی نشانگر فشار راکتور (افزایش فشار در راکتور و شان دنادن درست فشار توسط نشانگر)	خرابی نشانگر فشار	انفجار راکتور GL1	۱۰۰۰	۱۰ <sup>-۳</sup>	
۲	سرریز شدن مخزن MC به علت عدم کارکرد درست نشانگر حجم	عدم کارکرد درست نشانگر حجم	سرریز شدن مخزن MC	۵۰۰	۵ × 10 <sup>-۲</sup>	۱۰۰۰
۳	انفجار راکتور R5 به علت خطای اپراتور در عدم توجه به نشانگر فشار و بالا رفتن فشار راکتور	خطای اپراتور	انفجار راکتور R5	۱۰۰	۱۰ <sup>-۴</sup>	۱۰۰۰
۷	عدم جداسازی دو فاز آبی و آبی از هم به علت نبودن آب DI (خطای اپراتور)	خطای اپراتور	عدم جداسازی دو فاز	۵۰	۵ × 10 <sup>-۴</sup>	۱۰۰۰
۸	خرابی محصول سفالکسین به علت خرابی نشانگر فشار راکتور R5	خرابی نشانگر فشار	خرابی محصول سفالکسین	۵۰	۵ × 10 <sup>-۴</sup>	۱۰۰۰
۹	انفجار راکتور R5 به علت خطای اپراتور در عدم توجه به نشانگرهای دما و فشار درون راکتور و فشار نیتروژن مایع	خطای اپراتور	انفجار راکتور R5	۱۰	۱۰ <sup>-۵</sup>	۱۰۰۰
۱۶	کیفیت پایین محصول سفالکسین به علت خطای توزین (خرابی ترازو)	خطای توزین	کیفیت پایین محصول سفالکسین	۵	۵ × 10 <sup>-۴</sup>	۱۰۰۰
۱۸	اختلال در پروسه تولید سفالکسین به علت نقص فنی پمپ شارژ حلال MC	نقص فنی پمپ شارژ حلال MC	اختلال در پروسه تولید سفالکسین	۱	۵ × 10 <sup>-۴</sup>	۲۰۰۰
۲۵	کیفیت پایین محصول سفالکسین به علت شارژ کمتر ماده PG- R5	شارژ کمتر ماده PG- R5	کیفیت پایین محصول سفالکسین	۵ × 10 <sup>-۵</sup>	۵ × 10 <sup>-۵</sup>	۱۰۰۰
۳۸	اختلال در پروسه تولید سفالکسین به علت نشتی شیرهای انتقال MC به راکتور R5	نشتی شیرهای انتقال MC	اختلال در پروسه تولید سفالکسین	۱۰ <sup>-۱</sup>	۵ × 10 <sup>-۵</sup>	۲۰۰۰
۵۶	خرابی مخزن MC و خروج متlan کلراید به بیرون به علت ماهیت خورنده بودن حلال MC	ماهیت خورنده بودن MC	خرابی مخزن MC	۵ × 10 <sup>-۵</sup>	۵ × 10 <sup>-۶</sup>	۱۰۰۰
۵۸	تاخیر در شروع پروسه تولید سفالکسین به علت افت فشار نیتروژن مایع	افت فشار نیتروژن مایع	تاخیر در پروسه تولید سفالکسین	۱۰ <sup>-۲</sup>	۵ × 10 <sup>-۶</sup>	۲۰۰۰
۸۵	خرابی محصول سفالکسین و کاهش راندمان محصول به علت پایین بودن درصد آمونیاک	پایین بودن درصد آمونیاک	خرابی محصول سفالکسین	۵ × 10 <sup>-۳</sup>	۱۰ <sup>-۷</sup>	۵۰۰۰
۸۶	خرابی محصول سفالکسین به علت بالا بودن فشار در راکتور R5	بالا بودن فشار در راکتور	خرابی محصول سفالکسین	۱۰ <sup>-۳</sup>	۱۰ <sup>-۸</sup>	۱۰۰۰
۹۸	پایین آمدن کیفیت محصول به علت کیفیت نامطلوب مواد اولیه PG- MC	کیفیت نامطلوب مواد اولیه PG- MC	پایین آمدن کیفیت محصول	۵ × 10 <sup>-۴</sup>	۵ × 10 <sup>-۶</sup>	۱۰۰۰
۹۹	اختلال در پروسه تولید سفالکسین به علت دمای پایین راکتور R3	دمای پایین راکتور R3	اختلال در پروسه تولید سفالکسین	۲ × 10 <sup>-۴</sup>	۱۰ <sup>-۷</sup>	۲۰۰۰
۱۰۰	عدم شارژ حلال MC به داخل راکتور R5 به علت گرفتگی شیر انتقال MC	گرفتگی شیر انتقال MC	عدم شارژ حلال MC به داخل راکتور R5	۱۰ <sup>-۴</sup>	۵ × 10 <sup>-۸</sup>	۲۰۰۰
۱۰۴	اختلال در پروسه تولید سفالکسین به علت خالی بودن مخزن MC	خالی بودن مخزن MC	اختلال در پروسه تولید سفالکسین	۲ × 10 <sup>-۶</sup>	۱۰ <sup>-۹</sup>	۲۰۰۰

کار بر اساس مراحل ارایه شده در Bach Record و Daden آگاهی های لازم در خصوص خطرات ایجاد شده در صورت عدم رعایت ترتیب مراحل و همچنین نظارت

بحث و نتیجه گیری  
نتایج این مطالعه نشان داد که با توجه به تأثیر خطای اپراتور در وقوع حوادث، آموزش اپراتور در زمینه انجام

کاهش ریسک موردنیاز آن کم است و نیاز به هیچ اقدام بیشتری نمی‌باشد و در سطح قابل قبول می‌باشد. نتایج مطالعه نشان داد که تکنیک LOPA روشی سودمند در ارزیابی کفایت لایه‌های حفاظتی مستقل بکار رفته در کاهش ریسک واحد تولید کریستال‌های سفالکسین شرکت داروسازی بوده است. اجرای این تکنیک همچنین نشان داد که بدست آوردن فرکانس رویداد آغازگر بعضی از رویدادها از روی جداول اختصاصی روش عملی نیست و این امر استفاده از قضاوتهای کارشناسانه و تبادل تجربه را مورد تأکید قرار می‌دهد و به دلیل دخالت مستقیم نیروی انسانی در ارزیابی خطر و تازگی روش، مهارت تیم بررسی کننده در صحت و دقت نتایج سیار مهم است و از این رو کالیبراسیون و ارزیابی مراحل انجام کار نیز مهم است. این پژوهش کاربرد روش LOPA را بر اساس نقش لایه‌های حفاظتی موجود در کنترل خطرات احتمالی و ارائه پیشنهادهای لازم در قالب لایه‌های حفاظتی بیشتر تا کاهش خطرات به حد قابل قبول را نشان می‌دهد.

## منابع

1. Ahmadi Zar F, Xosh Nevis N. Applied Information In Pharmacy. Nashr-e- Abasaleh. 2010 [Persian].
2. Rikhardsso PM, Impgaard M. Corporate cost of occupational accidents: an activity-based analysis. Accident Analysis & Prevention. 2004;36(2):173-82.
3. Shah S, Fischer U, Hungerbühler K. A hierarchical approach for the evaluation of chemical process aspects from the perspective of inherent safety. Process Safety and Environmental Protection. 2003;81(6):430-43.
4. Summers AE. Introduction to layers of protection analysis. Journal of Hazardous Materials. 2003;104(1):163-8.
5. Wei C, Rogers WJ, Mannan MS. Layer of protection analysis for reactive chemical risk assessment. Journal of hazardous materials. 2008;159(1):19-24.
6. Dowell AM, Williams TR. Layer of protection analysis: Generating scenarios automatically from

مداوم سرپرست شیفت می‌تواند تأثیر بسزایی در کاهش وقوع حوادث داشته باشد [۲۳]. در سناریوی ۱ بدون در نظر گرفتن لایه‌های حفاظتی فرکانس پیامد  $10^{-1}$  می‌باشد که در این صورت در ناحیه کم رنگ قرار می‌گیرد و نیازمند بازنگری می‌باشد. حال در صورت در نظر گرفتن لایه‌های حفاظتی (نشانگر فشار) که تعییه شده است، فرکانس پیامد به  $10^{-3}$  می‌رسد که با مقایسه با جدول ماتریس ریسک باز هم در ناحیه کم رنگ می‌باشد بنابراین نیازمند تجدید نظر و در نظر گرفتن لایه‌های حفاظتی دیگر می‌باشد. نتایج مطالعه جعفری و همکاران نیز نشان داد که اعمال لایه‌های حفاظتی مستقل سبب کاهش احتمال وقوع حوادث ( $p=0.00005$ ) می‌گردد [۹]؛ بنابراین در صورت در نظر گرفتن سوپاپ اطمینان که جزء لایه‌های حفاظتی مستقل وسائل اطمینان فشار می‌باشد و فشار در راکتور را کاهش می‌دهد، فرکانس پیامد به  $10^{-4}$  می‌رسد که با مقایسه با جدول ماتریس ریسک می‌توان دریافت که عدد ریسک در ناحیه بی رنگ قرار می‌گیرد و میزان کاهش ریسک موردنیاز آن کم است و نیاز به هیچ اقدام بیشتری نیست و در سطح قابل قبول می‌باشد. در سناریوی ۲ با وجود اینکه شدت پیامد آن کم است اما به دلیل این که فرکانس پیامد آن خیلی بالا است جزء ریسک هایی است که در ناحیه کم رنگ قرار دارد بنابراین با در نظر گرفتن لایه حفاظتی مناسب می‌توان به راحتی از وقوع چنین ریسک‌هایی جلوگیری کرد. با بررسی این سناریو نیز می‌توان نتیجه گرفت که هیچ لایه حفاظتی در نظر گرفته نشده است در واقع عدد  $5 \times 10^{-5}$  فرکانس پیامد بدون در نظر گرفتن لایه حفاظتی است. توصیه می‌شود که سنسور قطع جریان بر روی مخزن MC نصب شود به طوری که با رسیدن جریان MC به یک نشانه مشخص جریان MC قطع گردد، در این صورت از سریز شدن مخزن می‌توان جلوگیری کرد. با در نظر گرفتن سنسور قطع جریان به عنوان یک لایه حفاظتی فرکانس پیامد به  $5 \times 10^{-4}$  می‌رسد که در مقایسه با جدول ماتریس ریسک می‌توان دریافت که عدد ریسک در ناحیه بی رنگ قرار می‌گیرد و میزان

- Levels in the Process Industry. 2007.
20. Dowell A, Hendershot D, editors. Simplified Risk Analysis-Layers of Protection Analysis. National Meeting of the American Institute of Chemical Engineers, Indianapolis, Nov; 2002.
  21. Anton A, Frederickson M, Dr. The Layer of Protection Analysis (LOPA) method. 2002;1-9.
  22. Hauptmanns U. Semi-quantitative fault tree analysis for process plant safety using frequency and probability ranges. Journal of Loss Prevention in the Process Industries. 2004;17(5):339-45.
  23. Shirali GA, Adl J. How to perform energy trace & barrier analysis (ETBA) in industries? a case study in Isomax unit of Tehran refinery. Iran Occupational Health Journal. 2006;3(1-2):43-49.
  - HAZOP data. Process safety progress. 2005;24(1):38-44.
  7. Crowl DA. Layer of protection analysis: simplified process risk assessment: Center for Chemical Process Safety of the American Institute of Chemical Engineers; 2001.
  8. Redmill F, editor Understanding the use, misuse and abuse of safety integrity levels. Proceedings of the Eighth Safety-critical Systems Symposium; 2000: Citeseer.
  9. Jafari MJ, Lajevardi SS, Fam IM. Semi Quantitative Risk Assessment of a Hydrogen Production Unit. International Journal of Occupational Hygiene. 2013;5(3):101-8.
  10. Ouazraoui N, Nait-Said R, Bourareche M, Sellami I. Layers of protection analysis in the framework of possibility theory. Journal of hazardous materials. 2013;262:168-78.
  11. Berg AR. Applicability of Layer of Protection Analysis to determine Safety Integrity Levels in the Process Industry. 2007.
  12. Rouvroye JL, van den Bliek EG. Comparing safety analysis techniques. Reliability Engineering & System Safety. 2002;75(3):289-94.
  13. Christopher A. Layer of protection analysis (LOPA) for determination of safety integrity level (SIL). The Norwegian University of Science and Technology Department of Production and Quality Engineering. 2008.
  14. Leveson NG. Safeware: system safety and computers: ACM; 1995.
  15. Dowell III AM. Layer of protection analysis for determining safety integrity level. Isa Transactions. 1998;37(3):155-65.
  16. Wei C, Saraf SR, Rogers WJ, Mannan MS. Thermal runaway reaction hazards and mechanisms of hydroxylamine with acid/base contaminants. Thermochimica acta. 2004; 421(1):1-9.
  17. Studt, Christopher A, Lassen. Layer of protection analysis (LOPA) for determination of safety integrity level (SIL). 2008.
  18. Liu Y, Rausand M. Reliability assessment of safety instrumented systems subject to different demand modes. Journal of Loss Prevention in the Process Industries. 2011;24(1):49-56.
  19. Studt, Anniken RB. Applicability of Layer of Protection Analysis to determine Safety Integrity

## Risk assessment of cephalexin crystals production unit in one of the pharmaceutical companies using LOPA technique

Bafrin Moloudpourfard<sup>1</sup>, Yahya Rasoulzadeh<sup>2</sup>, Seyed Shamseddin Alizadeh<sup>3</sup>

Received: 2015/08/30

Revised: 2016/04/15

Accepted: 2016/06/17

### Abstract

**Background and aims:** For prevention of accidents in chemical processes, the use of multiple layers of protection is essential. In this regard, the analysis of adequacy and use of protective layer resistance is a necessity. In this study the level of protection layers safety of Cephalexin Crystals production unit of one the pharmaceutical companies is examined.

**Methods:** In this descriptive study the existing hazards in Cephalexin Crystals production unit of one the pharmaceutical companies were assessed using LOPA technique. Therefore, with visiting and inspecting the Cephalexin Crystals production unit which Cephalexin Crystals production occurs in four reactors, using HAZOP technique the risks were identified. Then, using LOPA technique that is an analysis and risk assessment technique, protective layers were analyzed and finally the risk number calculated.

**Results:** Using this method the 104 scenarios were identified. Of the 104 Scenarios the 102 Scenarios were at acceptable levels and only two scenarios needed to management's judgment to determine whether further reductions are needed or not.

**Conclusion:** LOPA technique is a useful method for assessing the adequacy of the independent protective layers in the Cephalexin Crystals production unit of the pharmaceutical company. The results showed that calculation of the some initiating event frequency using specific tables is not possible. Therefore, expert judgment and the exchange of experiences are emphasized. Because of the direct involvement of experts in risk assessment, the skill of the team in determining the authenticity and accuracy of the results is very important and hence calibration and evaluation procedures are also important.

**Keywords:** Safety, Hazard, Risk Assessment, HAZOP, LOPA.

- 
1. Department of Occupational Health Engineering, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran.
  2. Associate Professor of Occupational Health Engineering, Road Traffic Injury Research Center, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran.
  3. (**Corresponding author**) Assistant Professor, Department of Occupational Health Engineering, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran. ss.alizadeh2013@gmail.com